

 
 
E.R. 225 - Santo Antonio da Serra / ER 212

(Folha 3 de 3 - PK 2+0.000 ao PK 3+000)

Plataforma existente								
PKs	2+000	2+100	2+200					
Largura da via (m)	5.39	5.59	17.00					
Interseções e Rotundas								

Caracterização do pavimento existente		Área= 541m ²	Área= 665m ²										
Levantamento Visual	Faixa Esquerda												
	Faixa direita												
Outras carateristicas													
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração											

Trabalhos de intervenção no pavimento									
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda								
	Faixa direita								
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)	 BB (5cm) em recarga	 Remoção do pav. existente + Pav. novo					

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	 Obstruída  Danificada / Rebaixada  Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão								

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais										
	Paineis / Setas										
	Guardas										
Sinalização horizontal	Guia										
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2		LBC (0.12)							
	Guia										
Direita	Guardas										
	Paineis / Setas										
	Sinais verticais										
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GR - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar  GR - Guarda rígida (nova)									

[illegible]