


## Preservação dos Revestimentos Azulejares e outros elementos do HOSA

### FICHA DE OBJETO / CONJUNTO

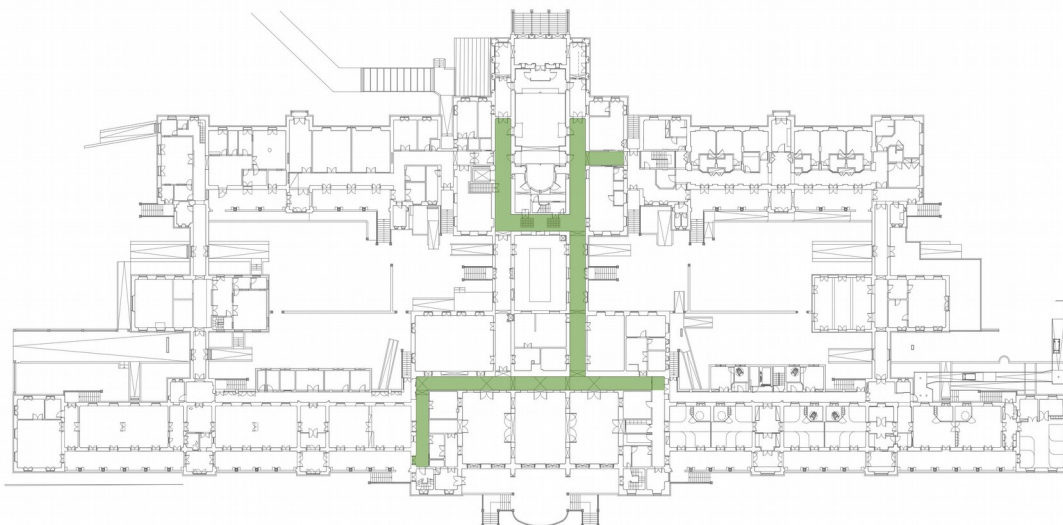


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                       |                     |                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Denominação</b>        | Corredor de serviço (zona Capela Sant'Ana, cozinha e salas Jardim de Inverno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                       |                     |                            |
| <b>Numeração</b>          | ZONA 1 - CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Dimensões</b> | 307,66 m <sup>2</sup> | <b>Autor / Data</b> | Fábrica de Campolide, 1903 |
| <b>Material / Técnica</b> | <p>O conjunto apresenta-se até cerca de 1,83 m de altura, com rodapé branco na horizontal e os azulejos do mesmo padrão na diagonal, criando uma malha oblíqua. Estes azulejos são monocromos brancos, em formato quadrangular, medindo cada um com 20x20 cm. Os azulejos do friso floral, delimitam o conjunto a nível superior e inferior (rodapé), são em formato retangular, medindo cada um 20x10 cm, sendo estampilhados (aerógrafo), representando a flor da papoila e chicória com alusão à tuberculose, em tons de verde, rosa e roxo.</p> |                  |                       |                     |                            |

### ESTADO DE CONSERVAÇÃO - azulejos



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |    |    |     |    |   |  |  |   |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|---|--|--|---|--|--|
| <b>Diagnóstico:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- rodapé em mau estado de conservação;</li><li>- juntas abertas/ degradadas;</li><li>- elementos fraturados/ fissurados;</li><li>- intervenções anteriores (furações, novos elementos, preenchimento em cimento);</li><li>- azulejos em destacamento (enfolamento);</li><li>- lacunas a nível da superfície;</li><li>- superfícies com desgaste;</li></ul> | <div><b>Avaliação Sumária</b></div> <table><tr><td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table> | I  | II | III | IV | V |  |  | X |  |  |
| I                   | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III                                                                                                                                                                       | IV | V  |     |    |   |  |  |   |  |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                         |    |    |     |    |   |  |  |   |  |  |
| <b>Observações:</b> | Tipo de degradação associado ao tipo de ação desenvolvida no HOSA, com circulação de utentes em macas e outro tipo de aparelhos/ ações.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |    |    |     |    |   |  |  |   |  |  |

## Preservação dos Revestimentos Azulejares e outros elementos do HOSA

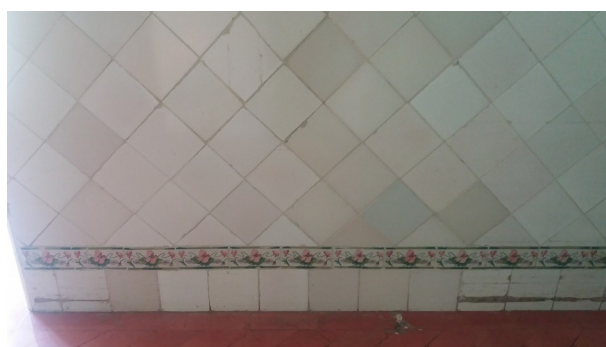


Imagens gerais e de pormenor da zona do corredor de serviço da Capela de Sant'Ana..

## Preservação dos Revestimentos Azulejares e outros elementos do HOSA

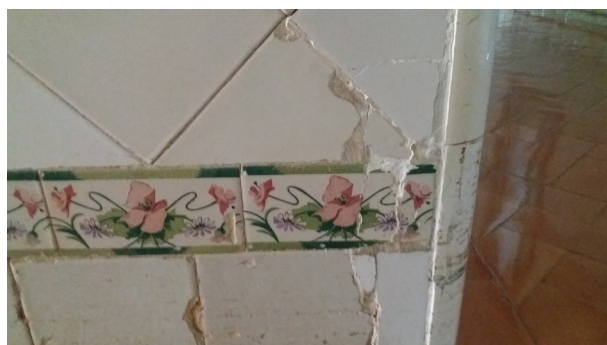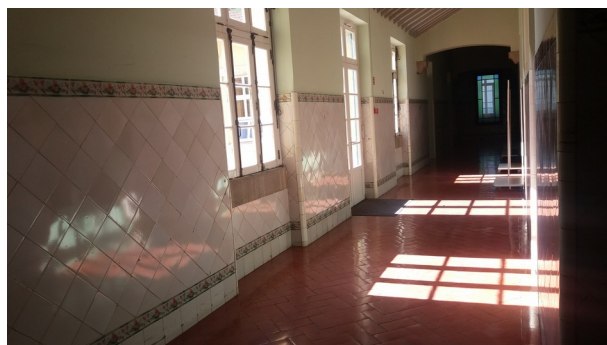

Imagens gerais e de pormenor da zona do corredor de serviço da cozinha .

## Preservação dos Revestimentos Azulejares e outros elementos do HOSA

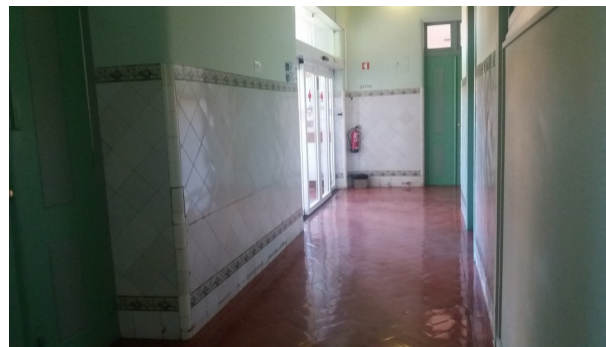

Imagens gerais e de pormenor da zona do corredor de serviço das salas do Jardim de Inverno.