

E.R. 202 - Poiso - Pico do Arreiro (Folha 1 de 7 - PK 0+000 ao PK 1+000)

[illegible]

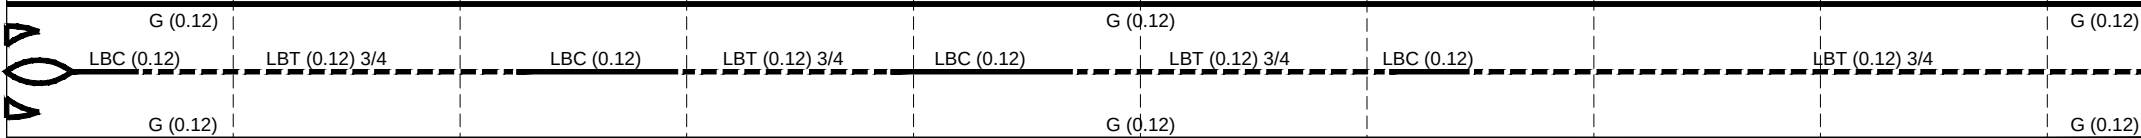


Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Via Esquerda										
	Via Direita										
Outras características											
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Lomba Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos									

Trabalhos de intervenção no pavimento									
Intervenção no pavimento	Via Esquerda								
	Via Direita								
Legenda									

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente																			
Valetas (Esq.)					RC		RC		RC				RC		RC				
Drenagem transversal									Travessia Obstruída				Travessia Obstruída					Travessia Obstruída	PH Saida obstruída
Valetas (Dir.)					RC		RC		RC										RC
Legenda	 Obstruída	 Danificada / Rebaixada	 Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos		RB - Revestimento a betão		COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia										

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem							
Valetas (Esq.)					RC	RC	RC
Drenagem transversal						Travessia Limp./Desobst.	Travessia Limp./Desobst.
Valetas (Dir.)		RB	RC	RC	RC		RC
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova /	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais	 (1)									
	Painéis / Setas										
	Guardas										
Sinalização horizontal											
Direita	Guardas										
	Painéis / Setas										
	Sinais verticais										
Legenda		 									

Obras Acessórias / Outras Ocorrências	
Via Esquerda	
Via Direita	Remoção de balizadores em betão
Legenda	Ms Ms - Construção de muro de suporte Te Te - Reperfilamento de talude de escavação Sa Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda

E.R. 202 - Poiso - Pico do Arieiro (Folha 2 de 7 - PK 1+000 ao PK 2+000)

Plataforma existente											
PKs	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	2+000
Largura da via (m)	5.80	5.90	6.10	6.00	6.40	5.90	6.00	5.70	5.70	6.20	6.00
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Via Esquerda	
	Via Direita	
Outras carateristicas		
Legenda		

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Via Esquerda	
	Via Direita	
Legenda		

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		
Valetas (Dir.)		
Legenda		

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		
Valetas (Dir.)		
Legenda		

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda		

Obras Acessórias / Outras Ocorrências		
Via Esquerda		
Via Direita		
Legenda		

E.R. 202 - Poiso - Pico do Arieiro (Folha 3 de 7 - PK 2+000 ao PK 3+000)

Plataforma existente											
PKs	2+000	2+100	2+200	2+300	2+400	2+500	2+600	2+700	2+800	2+900	3+000
Largura da via (m)	6.00	5.80	5.80	6.00	6.10	6.20	6.00	7.90	6.00	5.70	6.20
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Via Esquerda	
	Via Direita	
Outras carateristicas		
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Lomba Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Via Esquerda	30% DA ÁREA
	Via Direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) Fresagem + Regularização (5cm) (*)+ BB (5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente		
Valetas (Esq.)		RC
Drenagem transversal	Travessia Obstruída	PH BE c/ vegetação PH BE c/vegetação BS obstruída
Valetas (Dir.)	RC IRC RC	RC RC
Legenda		Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem		
Valetas (Esq.)		RC
Drenagem transversal	Travessia Limp./Desobst.	PH - Desmatção BE Const. BE em enr. argamassado PH Desmatção BE Regularização a jusante BS
Valetas (Dir.)	RC IRC RC	RC
Legenda		Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	(2)
	Paineis / Setas	
	Guardas	DPM GRN GRN GRA
Sinalização horizontal		G (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12) LBT (0.12) 1/1 LBT (0.12) 3/4 G (0.12)
		G (0.12)
		G (0.12)
Direita	Guardas	GRN
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRN - Guarda rígida s/ ameias (nova) GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica s/ ameias) GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar

Obras Acessórias / Outras Ocorrências		
Via Esquerda	Rem. de balizadores em betão	Ms Ms
Via Direita		
Legenda		Ms - Construção de muro de suporte Te - Reperfilamento de talude de escavação Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda

E.R. 202 - Poiso - Pico do Arieiro (Folha 4 de 7 - PK 3+000 ao PK 4+000)

Plataforma existente											
PKs	3+000	3+100	3+200	3+300	3+400	3+500	3+600	3+700	3+800	3+900	4+000
Largura da via (m)	6.20	5.80	5.80	5.80	5.90	6.30	5.80	5.80	5.80	5.80	5.90
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Via Esquerda	
	Via Direita	
Outras carateristicas		
Legenda		

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Via Esquerda	
	Via Direita	
Legenda		

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		
Valetas (Dir.)		
Legenda		/

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		
Valetas (Dir.)		
Legenda		/

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda		 / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar

Obras Acessórias / Outras Ocorrências		
Via Esquerda		
Via Direita		
Legenda		

E.R. 202 - Poiso - Pico do Arieiro (Folha 5 de 7 - PK 4+000 ao PK 5+000)

(Folha 5 de 7 - PK 4+000 ao PK 5+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente

Levantamento Visual	Via Esquerda					
	Via Direita					
Outras características						
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Lomboa Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos				

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita										
Legenda											

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente

[illegible]

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

[illegible]

Trabalhos a realizar na sinalização

[illegible]**Obras Acessórias / Outras Ocorrências**[illegible]

E.R. 202 - Poiso - Pico do Arieiro (Folha 6 de 7 - PK 5+000 ao PK 6+000)

Plataforma existente											
PKs	5+000	5+100	5+200	5+300	5+400	5+500	5+600	5+700	5+800	5+900	6+000
Largura da via (m)	7.60	7.60	7.60	7.50	7.10	5.70	7.50	7.70	8.80	7.90 10.50	9.50
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente		
Levantamento Visual	Via Esquerda	
	Via Direita	
Outras carateristicas		
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Lomba Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Via Esquerda	
	Via Direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) Fresagem + Regularização (5cm) (*)+ BB (5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		Travessia Lirtpa Travessia Obstruida PH Limpa BS c/ vegetação BS obstruida
Valetas (Dir.)		
Legenda		Obstruida Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem		
Valetas (Esq.)		
Drenagem transversal		Travessia Betão unif. soleira Travessia Limp./Desobst. PH - Unif. soleira BE Alteamento muros BE Desm. e regular. a jusante BS
Valetas (Dir.)		
Legenda		Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	GRA GRN GRA GRN GRA GRN GRA
Sinalização horizontal		G (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12) G (0.12) LBT (0.12) 3/4 G (0.12)
		G (0.12) G (0.12) G (0.12)
		G (0.12)
Direita	Guardas	GRA
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(2)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRN - Guarda rígida s/ ameias (nova) GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica s/ ameias) GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar

Obras Acessórias / Outras Ocorrências		
Via Esquerda		Remoção de balizadores em betão
Via Direita		Remoção de balizadores em betão
Legenda		Ms - Construção de muro de suporte Te - Reperfilamento de talude de escavação Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda

E.R. 202 - Poiso - Pico do Arieiro (Folha 7 de 7 - PK 6+000 ao PK 7+000)

Plataforma existente												
PKs	6+000	6+100	6+200	6+300	6+400	6+500	6+600	6+700	6+740	6+800	6+900	7+000
Largura da via (m)	9.50	5.80	5.90	9.90	8.00	11.60	8.60	6.90	6.80	17.10		--
Interseções e Rotundas												

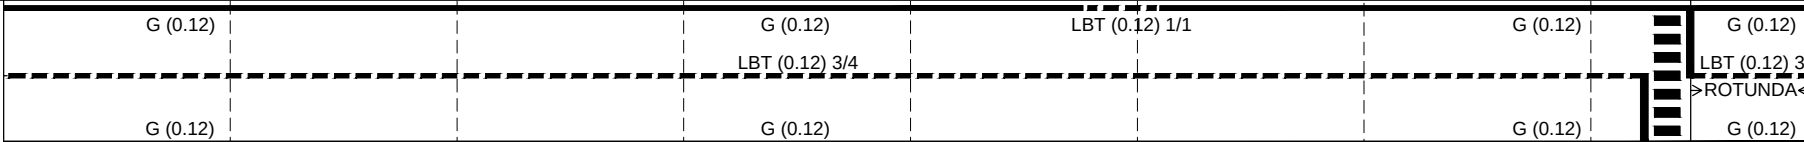
Caracterização do pavimento existente									
Levantamento Visual	Via Esquerda								
	Via Direita								
Outras características									
Legenda		Diversas Patologias (Irregularidade, Fissuração, Peladas, Remendos, Desagregação) Lomba Deformação Ruína Estrutura e/ou Fundação de pavimento Fundação em paralelos basálticos							

Trabalhos de intervenção no pavimento									
Intervenção no pavimento	Via Esquerda	 30% DA ÁREA		 30% DA ÁREA					
	Via Direita	 30% DA ÁREA		 30% DA ÁREA					
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)	 Fresagem + Regularização (5cm) (*)	 BB (5cm)	 Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)				

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

Sistema de drenagem existente							
Valetas (Esq.)							
Drenagem transversal							
Valetas (Dir.)							
Legenda							

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem							
Valetas (Esq.)							
Drenagem transversal							
Valetas (Dir.)							
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia

Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais	 (1)							
	Paineis / Setas								
	Guardas								
Sinalização horizontal									
Direita	Guardas								
	Paineis / Setas								
	Sinais verticais	 (1)  (1)  (1)							
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida s/ ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica s/ ameias)							
		 GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar							

Obras Acessórias / Outras Ocorrências										
Via Esquerda									Rep. de lancil	
Via Direita									Rem. GS	
Legenda	 	Ms - Construção de muro de suporte	 	Te - Reperfilamento de talude de escavação	 	Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda				