



Plataforma existente										
PKs	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900
Largura da via (m)	5.70	8.10	7.70	5.80	5.90	5.90	5.90	6.00	6.00	5.80
Interseções e Rotundas										

Caracterização do pavimento existente						
Levantamento Visual	Via Esquerda					
	Via Direita	    				
Outras características						
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)	 Lomba	 Deformação	 Ruína pavimento C/ assentamento de fundação	 Fundação em paralelos basálticos

Trabalhos de intervenção no pavimento													
Intervenção no pavimento	Via Esquerda												
	Via Direita												
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)	 BB (5cm) em recarga	 Regularização prévia (média 5cm)	 Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)								

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal	 Travessia Ø300 Obstruída			 Ponte Em funcionamento			 PH parç. obstruída BE com vegetação		
Valetas (Dir.)									
Legenda	 Obstruída	 Danificada / Rebaixada	 Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal	Travessia Ø300 Limp./Desobst.								
Valetas (Dir.)									
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia	

Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais								
	Paineis / Setas								
	Guardas								
Sinalização horizontal									
Direita	Guardas								
	Paineis / Setas								
	Sinais verticais								
Legenda									

Obras Acessórias / Outras Ocorrências										
Via Esquerda							Te	 Doca - BUS	Te	
Via Direita					 Doca - BUS			 Doca - BUS		
Legenda	Ms 0.00	Ms - Construção de muro de suporte	Te 0.00	Te - Reperfilamento de talude de escavação	Sa 0.00	Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda				

Plataforma existente											
PKs	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	2+000
Largura da via (m)	6.40	5.70	6.00	5.90	6.00	5.80	5.80	9.20	5.80	9.40	7.70
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Via Esquerda										
	Via Direita										
Outras carateristicas											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação Ruína pavimento C/ assentamento de fundação Fundação em paralelos basálticos									

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita										
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Regularização prévia (média 5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)									

Sistema de drenagem existente											
Valetas (Esq.)		RB		RB	RB					RB	RB
Drenagem transversal			Travessia Ø300 Obstruída								
Valetas (Dir.)							RB				
Legenda		Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia									

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem											
Valetas (Esq.)		RB		RB	RB					RB	RB
Drenagem transversal			Travessia Ø300 Limp./Desobst.								
Valetas (Dir.)							RB				
Legenda		Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia									

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais						(1)		(1)		
	Paineis / Setas										
	Guardas					GRN	GR	GRN	GR	GRN	
Sinalização horizontal		G (0.12)					G (0.12)				G (0.12)
		LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)			LBT (0.12) 3/4		LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)
		G (0.12)					G (0.12)				G (0.12)
Direita	Guardas	DPM	GR	GR	GR	GRN		GRA	GRA GRN GRA	GR	
	Paineis / Setas										
	Sinais verticais							(1)			
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias) GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) (1) - Substituir Sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal a Colocar									

Obras Acessórias / Outras Ocorrências											
Via Esquerda											Doca - BUS
Via Direita					Remoção de balizadores em betão						
Legenda		Ms 0.00	Ms - Construção de muro de suporte	Te 0.00	Te - Reperfilamento de talude de escavação	Sa 0.00	Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda				

E.R. 211 - Rib. de São Jorge Arco São Jorge (Folha 3 de 15 - PK 2+000 ao PK 3+000)

Plataforma existente											
PKs	2+000	2+100	2+200	2+300	2+400	2+500	2+600	2+700	2+800	2+900	3+000
Largura da via (m)	7.70	6.00	5.80	5.70	5.90	0.00	9.10	8.00	6.40	6.50	7.50
Interseções e Rotundas						└┐			┐┐		

Caracterização do pavimento existente

Levantamento Visual	Via Esquerda										
	Via Direita										
Outras carateristicas											
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Lomba  Deformação  Ruína pavimento C/ assentamento de fundação  Fundação em paralelos basálticos									

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita										
Legenda		Fresagem + BB (5cm)	BB (5cm) em recarga	Regularização prévia (média 5cm)	Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)						

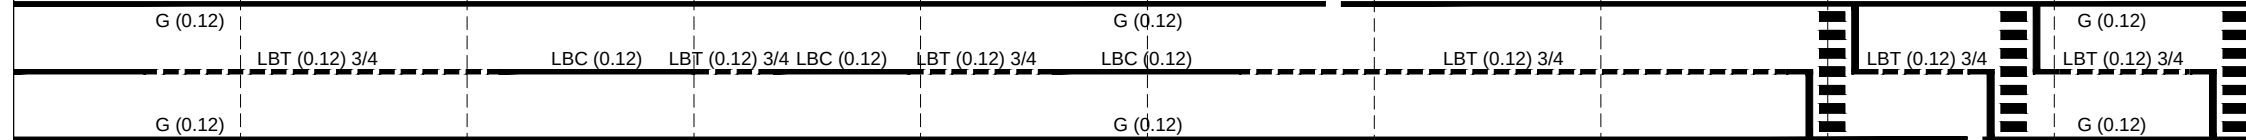

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal	PH Parc. obstruída BE com vegetação									
Valetas (Dir.)										
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal											
Valetas (Dir.)											
Legenda					/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia			

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais											 (1)	 (1)	 (1)	 (1)
	Paineis / Setas														
	Guardas														
Sinalização horizontal															
Direita	Guardas														
	Paineis / Setas														
	Sinais verticais											 (1)	 (2)	 (1)	 (2)
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)  GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir Sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal a Colocar													

Obras Acessórias / Outras Ocorrências

Via Esquerda										
Via Direita										
Legenda	Ms 0.00 Ms - Construção de muro de suporte Te 0.00 Te - Reperfilamento de talude de escavação Sa 0.00 Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda									

Plataforma existente										
PKs	3+000	3+100	3+200	3+300	3+400	3+500	3+600	3+700	3+800	3+900
Largura da via (m)	7.50	6.60	8.50	6.60	6.00	6.40	6.40	6.40	5.90	6.20
Interseções e Rotundas										

Levantamento Visual	Via Esquerda										
	Via Direita										
Outras características											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação Ruína pavimento C/ assentamento de fundação Fundação em paralelos basálticos									

Intervenção no pavimento	Via Esquerda											
	Via Direita											
Legenda		Fresagem + BB (5cm)	BB (5cm) em recarga	Regularização prévia (média 5cm)	Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)							

Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)										
Legenda										

Valetas (Esq.)							
Drenagem transversal							
Valetas (Dir.)							
Legenda							

		Linha 100m									
Esquerda	Sinais verticais	(1)	(2)	(2)	(1)		(1)			(1)	
	Painéis / Setas						(1)		(1)		
	Guardas			GRA							
Sinalização horizontal											
Direita	Guardas		GRA								
	Painéis / Setas										
	Sinais verticais			(1)					(1)		
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias) GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir Sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal a Colocar									

[illegible]

Plataforma existente										
PKs	4+000	4+100	4+200	4+300	4+400	4+500	4+600	4+700	4+800	4+900
Largura da via (m)	6.20	6.00	6.40	6.00	6.00	5.80	5.80	5.90	6.40	7.00
Interseções e Rotundas										

Levantamento Visual	Via Esquerda										
	Via Direita										
Outras características											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação Ruína pavimento C/ assentamento de fundação Fundação em paralelos basálticos									

Intervenção no pavimento	Via Esquerda															
	Via Direita															
Legenda																



Valetas (Esq.)							
Drenagem transversal							
Valetas (Dir.)							
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia

[illegible][illegible][illegible]

E.R. 211 - Rib. de São Jorge_Arco São Jorge (Folha 6 de 15 - PK 5+000 ao PK 6+000)



Plataforma existente											
PKs	5+000	5+100	5+200	5+300	5+400	5+500	5+600	5+700	5+800	5+900	6+000
Largura da via (m)	8.30	7.40	9.10	8.60	6.20	7.70	6.90	5.90	5.90	6.10	9.00
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Via Esquerda										
	Via Direita										
Outras características											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilo, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação Ruína pavimento C/ assentamento de fundação Fundação em paralelos basálticos									

Trabalhos de intervenção no pavimento													
Intervenção no pavimento	Via Esquerda												
	Via Direita												
Legenda		 Fresagem + BB (5cm)	 BB (5cm) em recarga	 Regularização prévia (média 5cm)	 Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)								

Sistema de drenagem existente											
Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal											
Valetas (Dir.)											
Legenda											

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem													
Valetas (Esq.)													
Drenagem transversal													
Valetas (Dir.)													
Legenda													

Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais	 (2)				 (1)			
	Painéis / Setas			 (1)					
	Guardas								
Sinalização horizontal		 G (0.12)  LBT (0.12) 3/4  LBC (0.12)  LBT (0.12) 3/4  LBC (0.12)				 G (0.12)  LBC (0.12)  LBT (0.12) 3/4  LBC (0.12)			
		 G (0.12)				 G (0.12)			
Direita	Guardas			 GRA  GRN					
	Painéis / Setas								
	Sinais verticais			 (1)					
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)  GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir Sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal a Colocar							

Obras Acessórias / Outras Ocorrências	
Via Esquerda	
Via Direita	
Legenda	Ms 0.00 Ms - Construção de muro de suporte Te 0.00 Te - Reperilamento de talude de escavação Sa 0.00 Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda

E.R. 211 - Rib. de São Jorge_Arco São Jorge (Folha 7 de 15 - PK 6+000 ao PK 7+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente

Levantamento Visual	Via Esquerda										
	Via Direita										
Outras características											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação Ruína pavimento C/ assentamento de fundação Fundação em paralelos basálticos									

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita										
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Regularização prévia (média 5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)									

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal	RB		RB		RB		RB		RB	
Valetas (Dir.)										
Legenda	 Obstruída		 Danificada / Rebaixada		 Fissurada		 / RC - Revestimento a cubos		RB - Revestimento a betão	
							COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)										
Legenda										

Trabalhos a realizar na sinalização

[illegible]**Obras Acessórias / Outras Ocorrências**

Via Esquerda				
Via Direita				
Legenda	Ms - Construção de muro de suporte	Te - Reperfilamento de talude de escavação	Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda	

E.R. 211 - Rib. de São Jorge_Arco São Jorge (Folha 8 de 15 - PK 7+000 ao PK 8+000)




Plataforma existente											
PKs	7+000	7+100	7+200	7+300	7+400	7+500	7+600	7+700	7+800	7+900	8+000
Largura da via (m)	6.10	7.70	6.60	6.10	6.40	8.60	6.60	9.10	9.30	9.40	13.60
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente					
Levantamento Visual	Via Esquerda				
	Via Direita				
Outras caraterísticas					
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação Ruína pavimento C/ assentamento de fundação Fundação em paralelos basálticos			

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita										
Legenda											
		Fresagem + BB (5cm)	BB (5cm) em recarga	Regularização prévia (média 5cm)	Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)						

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)	RB COL RB	COL RB	RB		RB	COL		RB	COL COL
Drenagem transversal			Coletor Ø300 Danificado					Travessia Obstruída	
Valetas (Dir.)		RB							
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)	RB COL RB	COL RB	RB	RB RB COL		RB RB COL COL			
Drenagem transversal			Coletor a reconstruir Ø300				Travessia Limp./Desobst.		
Valetas (Dir.)		RB		RB Ø200			RB Ø200		
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova / RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia			

Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais	 (1)		 (1)					
	Painéis / Setas								
	Guardas								
Sinalização horizontal		 G (0.12)  LBT (0.12) 3/4  LBC (0.12)  LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12)				 G (0.12)  LBC (0.12)  LBT (0.12) 3/4  G (0.12)  LBC (0.12)			
		 G (0.12)  LBT (0.12) 3/4  G (0.12)  LBT (0.12) 1/1  LBT (0.12) 1/1  G (0.12)  G (0.12)  LBT (0.12) 1/1 G (0.12)							
Direita	Guardas								
	Painéis / Setas								
	Sinais verticais	 (1)		 (1)  (1)					
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)							
		 GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir Sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal a Colocar							

Obras Acessórias / Outras Ocorrências	
Via Esquerda	 Doca - BUS  Doca - BUS  Doca - BUS  Doca - BUS  Te  Te  Doca - BUS
Via Direita	 Doca - BUS  Doca - BUS  Doca - BUS  Doca - BUS  Doca - BUS
Legenda	 Ms 0.00 Ms - Construção de muro de suporte  Te 0.00 Te - Reperilamento de talude de escavação  Sa 0.00 Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda

Plataforma existente											
PKs	8+000	8+100	8+200	8+300	8+400	8+500	8+600	8+700	8+800	8+900	9+000
Largura da via (m)	13.60	5.70	6.40	6.60	5.80	8.40	8.80	6.00	7.20	8.30	5.90
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Via Esquerda										
	Via Direita										
Outras carateristicas											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação Ruína pavimento C/ assentamento de fundação Fundação em paralelos basálticos									

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita										
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Regularização prévia (média 5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)									

Sistema de drenagem existente											
Valetas (Esq.)				RB			RB	RB	RB	RB	RB
Drenagem transversal			Travessia Obstruida						PH 0.50x0.70 Obstruida	PH Obstruida	PH Limpa
Valetas (Dir.)											
Legenda		Obstruida Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia									

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem											
Valetas (Esq.)				RB			RB	RB	RB	RB	RB
Drenagem transversal			Travessia Limp./Desobst.						PH 0.50x0.70 Limpeza	PH Limpeza	
Valetas (Dir.)											
Legenda		Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia									

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais										
	Paineis / Setas										
	Guardas										
Sinalização horizontal		G (0.12)				G (0.12)					G (0.12)
		LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4		LBC (0.12)	LBC (0.12)		LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4
		G (0.12)				G (0.12)					G (0.12)
Direita	Guardas	GRN	GRA		GRN GRA	GRN GRA		GRA	GRA	GRA	
	Paineis / Setas										
	Sinais verticais										
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias) GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) (1) - Substituir Sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal a Colocar									

Obras Acessórias / Outras Ocorrências											
Via Esquerda							Te	Te			Reconstrução de murete-guia
Via Direita											
Legenda		Ms 0.00	Ms - Construção de muro de suporte	Te 0.00	Te - Reperfilamento de talude de escavação	Sa 0.00	Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda				

E.R. 211 - Rib. de São Jorge_Arco São Jorge (Folha 10 de 15 - PK 9+000 ao PK 10+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente

Levantamento Visual	Via Esquerda										
	Via Direita										
Outras caraterísticas											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lombas Deformação Ruína pavimento C/ assentamento de fundação Fundação em paralelos basálticos									

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita										
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Regularização prévia (média 5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)									

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)								
Drenagem transversal	PH Obstruída	PH Obstruída	Travessia Ø300 Danificada		Travessia Ø300 Danificada	Travessia Obstruída	PH 0.50x0.80 Limpa	PH Limpa
Valetas (Dir.)								RB COL RB
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia	

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)								
Drenagem transversal								
Valetas (Dir.)								
Legenda								



Trabalhos a realizar na sinalização

[illegible]**Obras Acessórias / Outras Ocorrências**


Via Esquerda							Doca - BUS		Doca - BUS	
Via Direita							Doca - BUS		Doca - BUS	
Legenda	 Ms - Construção de muro de suporte	 Te - Reperfilamento de talude de escavação	 Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda							

E.R. 211 - Rib. de São Jorge_Arco São Jorge (Folha 11 de 15 - PK 10+000 ao PK 11+000)

Plataforma existente											
PKs	10+000	10+100	10+200	10+300	10+400	10+500	10+600	10+700	10+800	10+900	11+000
Largura da via (m)	8.80	7.90	6.10	5.90	6.00	5.50	5.90	5.90	5.70	5.80	5.70
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente						
Levantamento Visual	Via Esquerda					
	Via Direita					
Outras caraterísticas						
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)	 Lomba	 Deformação	 Ruína pavimento C/ assentamento de fundação	 Fundação em paralelos basálticos

Trabalhos de intervenção no pavimento												
Intervenção no pavimento	Via Esquerda											
	Via Direita											
Legenda												

Sistema de drenagem existente										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal	PH Limpa	PH - Vegetação Obstruída	BS				PH - Vegetação Obstruída	BE e BS	PH Obstruída	PH Limpa
Valetas (Dir.)	RB	RB	RB	RB	RB	RB	COL	RB	RB	RB
Legenda	Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia									

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda									

Trabalhos a realizar na sinalização													
Esquerda	Sinais verticais												
	Painéis / Setas												
	Guardas	 GRA		 DPM	 GRA		 GR						
Sinalização horizontal		G (0.12)				G (0.12)				G (0.12)			
		LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4			LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4	LBC (0.12)	LBT (0.12) 3/4
		G (0.12)				G (0.12)				G (0.12)			
Direita	Guardas	 GRA								 GRA			
	Painéis / Setas												
	Sinais verticais												
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)  GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir Sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal a Colocar											

Obras Acessórias / Outras Ocorrências										
Via Esquerda			 Doca - BUS		 Doca - BUS			 Doca - BUS		 Doca - BUS
Via Direita			 Doca - BUS		 Doca - BUS			 Doca - BUS		 Doca - BUS
Legenda	 Ms 0.00	Ms - Construção de muro de suporte		 Te 0.00	Te - Reperfilamento de talude de escavação		 Sa 0.00	Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda		

Plataforma existente											
PKs	11+000	11+100	11+200	11+300	11+400	11+500	11+600	11+700		11+800	11+900
Largura da via (m)	5.70	5.80	5.90	6.10	9.00	7.50	6.60	6.30			8.00
Interseções e Rotundas									→ LIG.À VIAEXPRESSO ←		

Levantamento Visual	Via Esquerda											LIG. A VIAEXPRESSO			
	Via Direita														
Outras características															
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação Ruína pavimento C/ assentamento de fundação Fundação em paralelos basálticos													

Intervenção no pavimento	Via Esquerda											
	Via Direita											
Legenda		Fresagem + BB (5cm)	BB (5cm) em recarga	Regularização prévia (média 5cm)	Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)							

Valetas (Esq.)			RB	RB			RB			RB
Drenagem transversal				PH Limpa BE danif.			PH 0.80x1.00 Obstruída Danificada	Travessia Ø300 Obstruída	LIG. A VIAEXPRESSO	
Valetas (Dir.)										
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia			

Valetas (Esq.)			RB	RB			RB		RB
Drenagem transversal				PH Reparação BE			PH Limpeza Construção de muros e bacia em enr. argamassado	Travessia Ø300 Limpeza	
Valetas (Dir.)									
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia	

[illegible]

Via Esquerda											Doca - BUS	LIG. À VIAEXPRESSO
Via Direita											Doca - BUS	
Legenda	Ms 0.00	Ms - Construção de muro de suporte	Te 0.00	Te - Reperfilamento de talude de escavação	Sa 0.00	Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda						

Plataforma existente										
PKs	12+000	12+100	12+200	12+300	12+400	12+500	12+600	12+700	12+800	12+900
Largura da via (m)	6.00	6.60	6.90	6.20	5.80	6.00	6.10	6.40	5.80	5.90
Interseções e Rotundas										

Levantamento Visual	Via Esquerda										
	Via Direita										
Outras características											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodílio, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação Ruína pavimento C/ assentamento de fundação Fundação em paralelos basálticos									

Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita										
Legenda		Fresagem + BB (5cm)	BB (5cm) em recarga	Regularização prévia (média 5cm)	Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)						

Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)										
Legenda										

Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)										
Legenda										

Esquerda	Sinais verticais	
	Painéis / Setas	(1)
	Guardas	
Sinalização horizontal		G (0.12) LBC (0.12) G (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12) G (0.12)
		LBC (0.12) LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 3/4 LBC (0.12)
		G (0.12) G (0.12) GRA G (0.12)
Direita	Guardas	
	Painéis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda		— GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) — DPM (novo) — GRN - Guarda rígida com ameias (nova) — GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias) — GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir Sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal a Colocar

Via Esquerda									Doca - BUS
Via Direita									Doca - BUS
Legenda	Ms 0.00	Ms - Construção de muro de suporte	Te 0.00	Te - Reperfilamento de talude de escavação	Sa 0.00	Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda			

[illegible]

Levantamento Visual	Via Esquerda										
	Via Direita										
Outras características											
Legenda											

Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita										
Legenda		Fresagem + BB (5cm)	BB (5cm) em recarga	Regularização prévia (média 5cm)	Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)						

[illegible]

Valetas (Esq.)	COL RB	RB RB	RB Ø200					RB Ø200		RB
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)	RB	RB RB					RB			RB RB
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão	COL - Coletor Longitudinal / Passagem Sob Serventia		

Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GRN - Guarda rígida com ameias (nova) GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)
		GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir Sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal a Colocar

Via Esquerda		Ms - Construção de muro de suporte		Te - Reperfilamento de talude de escavação		Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda
Via Direita		Ms - Construção de muro de suporte		Te - Reperfilamento de talude de escavação		Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda
Legenda		Ms - Construção de muro de suporte		Te - Reperfilamento de talude de escavação		Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda

E.R. 211 - Rib. de São Jorge_Arco São Jorge (Folha 15 de 15 - PK 14+000 ao PK 14+085)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente

[illegible]

Trabalhos de intervenção no pavimento

[illegible]

Sistema de drenagem existente

[illegible]

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

[illegible]

Trabalhos a realizar na sinalização

[illegible]**Obras Acessórias / Outras Ocorrências**[illegible]