

E.R. 213 - Parque Temático / Centro de Santana (Folha 1 de 1 - PK 0+000 ao PK 0+500)

Plataforma existente											
PKs	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Largura da via (m)	22.00	7.20	7.20	11.60	7.00	7.40					
Interseções e Rotundas											

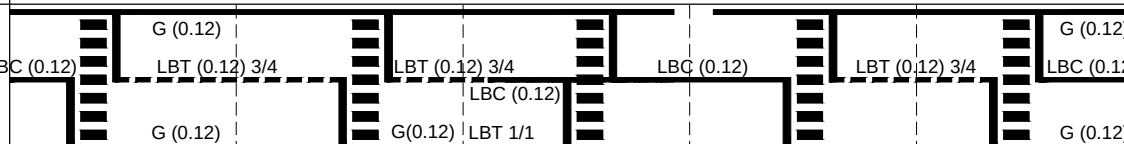
Caracterização do pavimento existente									
Levantamento Visual	Via Esquerda								
	Via Direita								
Outras caraterísticas									
Legenda									

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Via Esquerda										
	Via Direita										
Legenda		Fresagem + BB (5cm) Fresagem + Regularização (5cm) (*)+ BB (5cm) Remoção Pavimento (48cm) + ABGE (15cm) + ABGE (20cm) + MBD (8cm) + BB (5cm)									

(*) - Deverá ser aplicada geogrelha de fibra de vidro, se persistirem fissuras após fresagem para a camada de regularização

[illegible]

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem								
Valetas (Esq.)								
Drenagem transversal								
Valetas (Dir.)								
Legenda								

Trabalhos a realizar na sinalização												
Esquerda	Sinais verticais	 (1)  (1)	 (2)	 (1)	 (1)	 (1)						
	Paineis / Setas											
	Guardas											
Sinalização horizontal												
Direita	Guardas											
	Paineis / Setas											
	Sinais verticais	 (1)  (1)	 (2)	 (1)	 (1)	 (1)						
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GRN - Guarda rígida com ameias (nova)  GRA - Guarda rígida existente (executar correção altimétrica c/ ameias)  GR - Guarda rígida existente (executar trabalhos de reparação) / (1) - Substituir sinal (Painel + Prumos + Fundação) (2) - Sinal novo a colocar										

Obras Acessórias / Outras Ocorrências	
Via Esquerda	
Via Direita	
Legenda	 Ms - Construção de muro de suporte  Te - Reperfilamento de talude de escavação  Sa - Saneamento de blocos de rocha em risco de queda